



TITLE

更新されたサービス情報ソフトウェアリリース

TSB NUMBER

2006-2015 マツダ5

DESCRIPTION

(59.00.546から)

• リアビューモニターの明るさの設定は、コンプライアンス要件のために無効になっています。

(59.00.545から)

[V59.00.544搭載車のみ、Mazda3(メキシコ製)を除く2017-2018]ドライビングポジションメモリを使用する場合、ドライビングポジション調整が完了するとビープ音が鳴らない場合があります。ナビゲーションの表示設定アクティブドライビングディスプレイのガイダンスは、シートポジションメモリーに保持されない場合があります。

Operational concerns when playing a media device

REPAIR PROCEDURE

(59.00.544から)

BTオーディオデバイスを再生しているときに、アルバムアートがGracenote®データベースで見つかった場合にアルバムアートを使用できるようになりました。

CMU.

• アンドロイド8.0デバイスはUSB接続を介して認識されません。

[アクティブドライビングディスプレイのない車両のみ]交通標識認識システム(TSR)がアラートを保持しない工場出荷時設定時の設定値。

•

• 着信コールに間違った発信者名が表示されます。

• 燃費モニターは、間違ったユニットを表示したり、バーを1分に1回ではなく複数回描画したりする場合があります。

• USB経由で接続すると、携帯電話の画面がちらつきます。

交通標識認識システム(TSR)は、正しい制限速度アラート設定で警告しません。+6で警告する場合があります +10マイル設定のマイル。

•

• [バージョン59.00.540のみ]新しい住所を入力しようとすると、番地が見つかりませんというエラーpopupアップが表示されます。

WARRANTY INFORMATION

(59.00.540から)

•Pandora®が車両に接続しているときに、画面の色とロゴが変更されました。

•センターディスプレイの警告ガイダンス「i-ELOOP充電」が削除されました。

•i-Podナノ第5世代は再生されません。

[前方検知カメラ搭載車のみ]霧の風晴れを晴らすための警告ガイダンスマッセージ
霧でなくても表示されます。(メッセージは変更されました)。

•燃費モニターは、1分に1回ではなく、1分に2回バーを描く場合があります。•

[アメリカ]フレキシブルエンジンオイルメンテナンスマードの一部の車両では、残りの走行距離が戻る場合があります
620マイル(1000 km)未満から620マイル(1000 km)に。

•[CX-9 アクティブドライビングディスプレイ付] マツダコネクト画面の制限速度表示を無効にしました。

•設定タブは、イグニッションがオンではなくACCにあるかのように機能します。